


Okres:	Chrudim	Katastr.území:	Chrudim	Mapa 1:25000:	13-423
Vrtmistr:	David Chvojka	Hladina podz. vody:	Zjištěná kontaminace:	Y:	648 248.80
Datum provedení - od:	20.8.2013	ustálená Z/hl.[m]:	254.43/15.57	X:	1 069 498.80
- do:	21.8.2013	naražená Z/hl.[m]:	249.00/21.00	Z terén [m]:	270.00
Typ soupravy:	HVS 245			Odměrný Bod [m]:	270.00
Technologie:	Ponomými kladivy se vzduchovým proplachem			Hloubka vrtu [m]:	29.97
Materiál vnitřní pažnice:	Tvrzený PVC ČSN 64 3215, PVC objímky s vrtuty			Souř.systémy:	JTSK / Balt

Vrtání: hloubky[m]průměr[mm]	Pažnice: hloubky[m] materiál průměr[mm] perf.	Pažnice: hloubky[m] materiál průměr[mm] perf.	Pažnice: hloubky[m] materiál průměr[mm] perf.
0.00 - 12.10 245	1 0.00 - 7.60 PVC 110 plná		
12.10 - 29.97 165	1 7.60 - 28.60 PVC 110 PŠ-1.0 8%		
	1 28.60 - 29.97 PVC 110 plná		

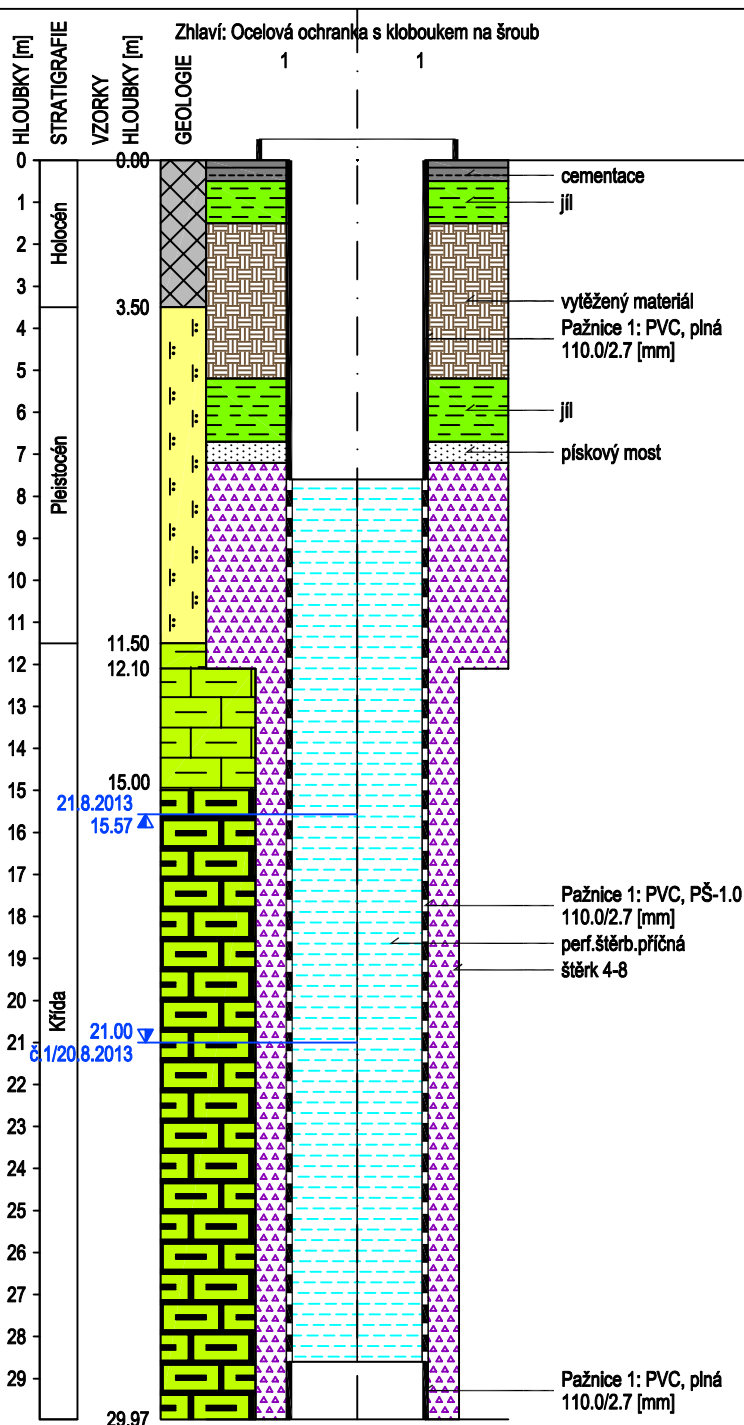

do	GEOLOGICKÝ POPIS HORNIN
0.20	1: Navážka, štěrky
3.50	1: Navážka, tmavě hnědá jílovitá hlína s obsahem stavební sutě
11.50	81: Spraš, světle hnědá, žlutohnědá, jemně písčitá, slabě slídnatá, cíváry, středně plastická
12.10	126: Jíl plastický, šedozeleň (slín)
15.00	128: Slínovec písčitý, zvětralý, hnědošedý
29.97	130: Slínovec písčitý, pevný, šedý

Legenda: Vzorok s číslem labor. rozboru. Podzemní voda s číslem hladiny.

UCHR	NEL	těžké kovy
CIU	BTEX	PAU
mikrobiologie	vodní výluh	jiný
agresivita	naražená hladina	ustálená hladina

Perforace: PŠxxx štěrbinová, podélná PŠ-xxx štěrbinová, příčná
PV/xxx vrtaná, průměr xxx je velikost štěrbin/y/otvoru v mm

Poznámka:

Název akce: Transporta Chrudim, sanační práce 2013

Měřítko: 1: 180

Zak. číslo: 2398 04 015

Dokumentoval: Mgr. Komberec

Vyhodnotil: Mgr. Komberec

Zpracoval: Mgr. Komberec

Příloha č.: x.5